

Montageanleitung

Spannrahmen SP7/51.A14 Montage: **gefederte Winkelaschen** (gesteckt) **16 mm Einbautiefe**



Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.






Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.




Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.


Zubehör	Zubehör	Zubehör		Empfohlenes Werkzeug
	ab Winkellaste 30 mm		bei Option Seitenarretierung	 TX10 Schraubendreher
Winkellaste 13 24 60.xx 4 Stk.	Unterstützungswinkel 13 24 65.30 2 Stk.	RK 2,9 x 9,5 15 03 29.09.TX	Winkellaste für Seitenarretierung 13 24 66.xx	
			Winkellastenaufnahmensatz für Seitenarretierung 13 24 72	

Darstellung: seitliche Auflage 14 mm (A14)

Horizontalschnitt

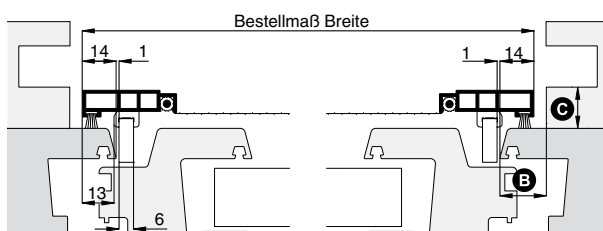

Vertikalschnitt

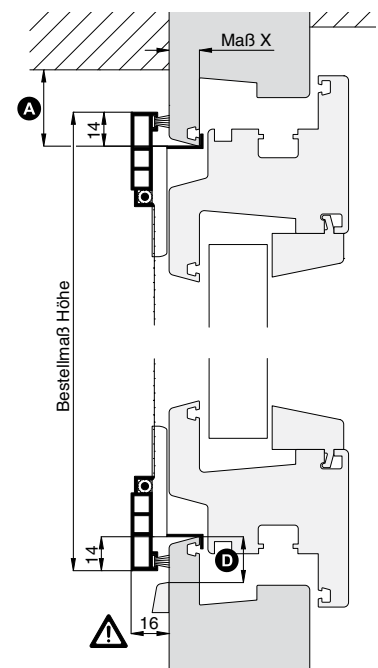

1 Winkellaste montieren

Winkellaste oben und unten, bis zum Einrasten ("Klick") in die Aufnahmen schieben.

Ab Winkellasten-Größe von 30 mm die mitgelieferten Unterstützungswinkel in die unteren Aufnahmen einsetzen.

Bei Option Seitenarretierung, links und rechts die Winkellastenaufnahmen samt den Winkellasten mit den beiliegenden Schrauben anschrauben.



Durch lösen der Fixierschraube ist die untere Winkellastenaufnahme +/- 5mm höhenverstellbar.



Um die Winkellaste demontieren zu können, drücken Sie am Einrastpunkt mit einem Inbusschlüssel 2 mm und ziehen Sie die Winkellaste heraus.

2 Spannrahmen einhängen

Klappen Sie die Schwenkgriffe so weit auf, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

Bringen Sie den Spannrahmen in Einhängenposition, von außen vor dem Blendrahmen, leicht schräg nach innen gekippt.



Durch die außermittige Schwenkgriff-Position, kippt der Spannrahmen oben automatisch zum Blendrahmen.

Den Spannrahmen mit den oberen Winkellasten zuerst eingehängt. Anschließend den Spannrahmen nach oben schieben, danach flächig anziehen und auf die unteren Winkellasten ablassen.



Kontrollieren Sie, ob alle Winkellasten in den Blendrahmen voll eingreifen!



Um den Spannrahmen aushängesicher zu stellen, drehen Sie die Aushängesicherungen mit der Markierung nach oben in die senkrechte Position.

Bei Option Seitenarretierung, den Spannrahmen mit den Griffen am Blendrahmen ziehen und die Winkellasten für Seitenarretierung links und rechts umlegen.